インストール: 電池

2x AAA

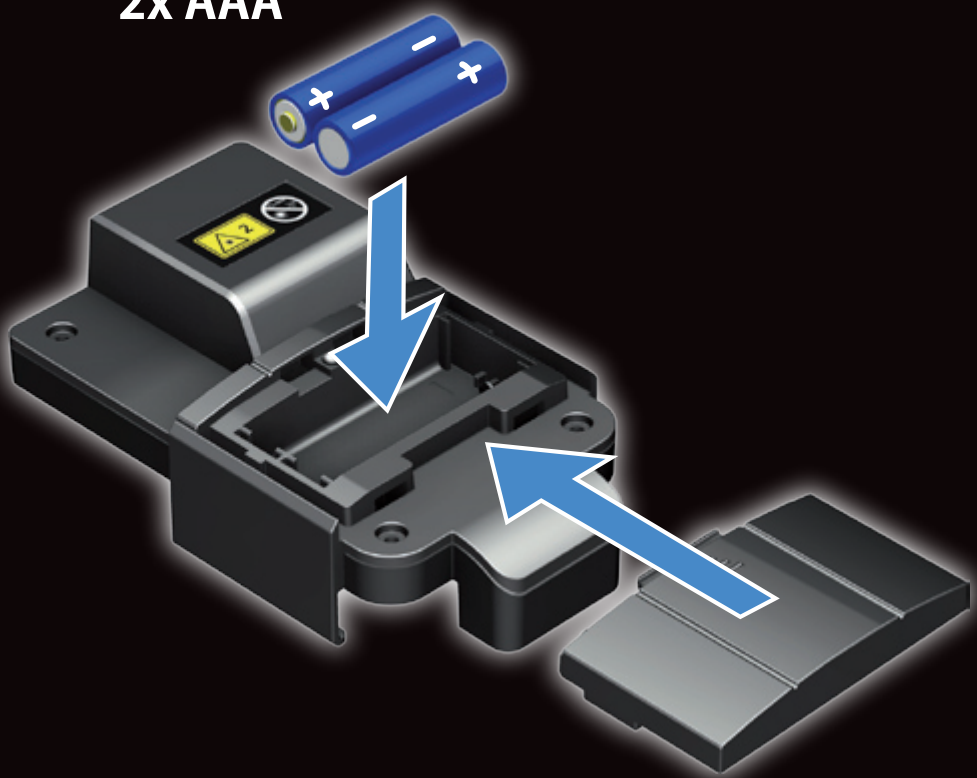

インストール: 取り付け

電池状態:

オペレーション: 概要

ご使用になられる前に、必ず、このユーザーマニュアルと安全の手引きを、よくお読みください。

操作を行うすべての人員に、危険性とその危険への対応を指導し、安全管理に努めてください。使用される記号の意味は次のとおりです。

警告
死亡や重症を引き起こす可能性のある危険な状態または不適切な使用を示します。

注意
傷害、材質的、金銭的および環境の損害を引き起こす可能性のある危険な状態または不適切な使用を示します。

器械を、技術的に正しく、かつ有効に使用するために、操作に際して遵守されるべき重要事項を示します。

注記:

透明な液体、ガラス、発砲スチロール、半透過性表面物、高光沢表面の場合、測距エラーが発生します。
測距対象がダーク系表面の場合、測距時間が長くなる場合があります。

オペレーション: 測定

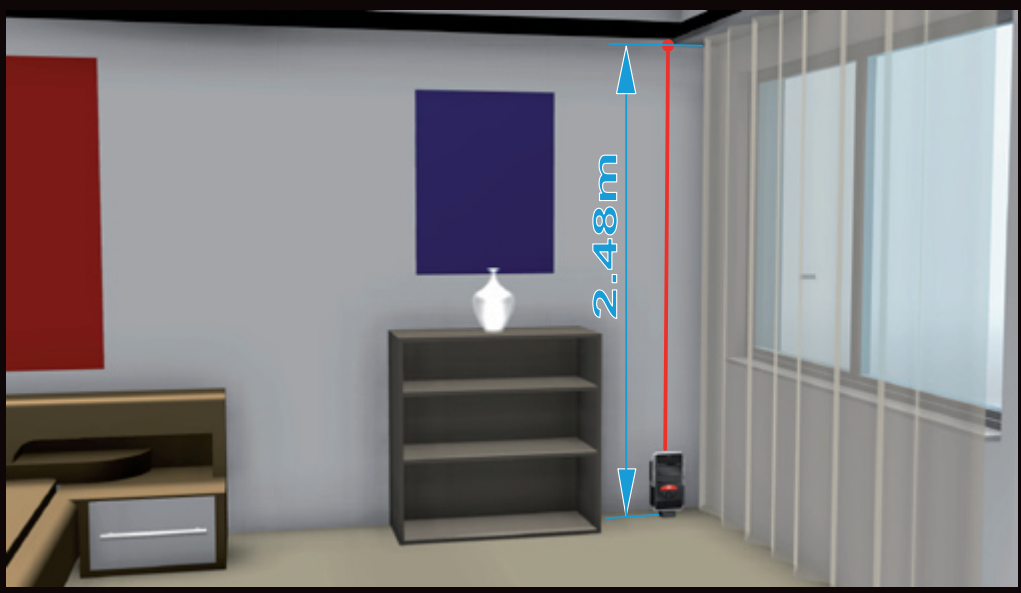

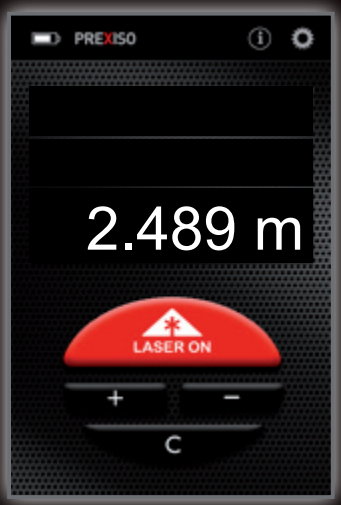

オペレーション: 加算

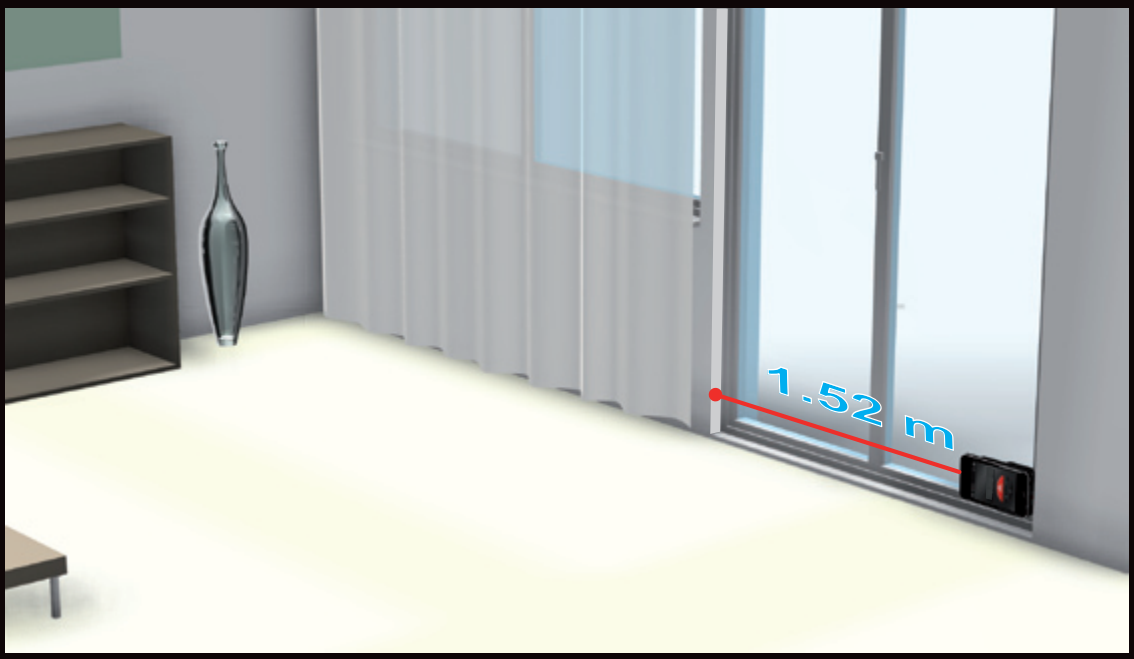

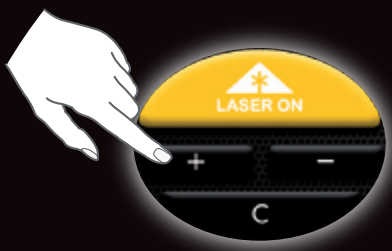

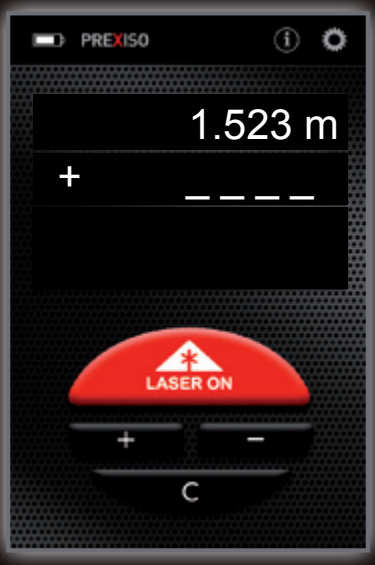

オペレーション: 加算

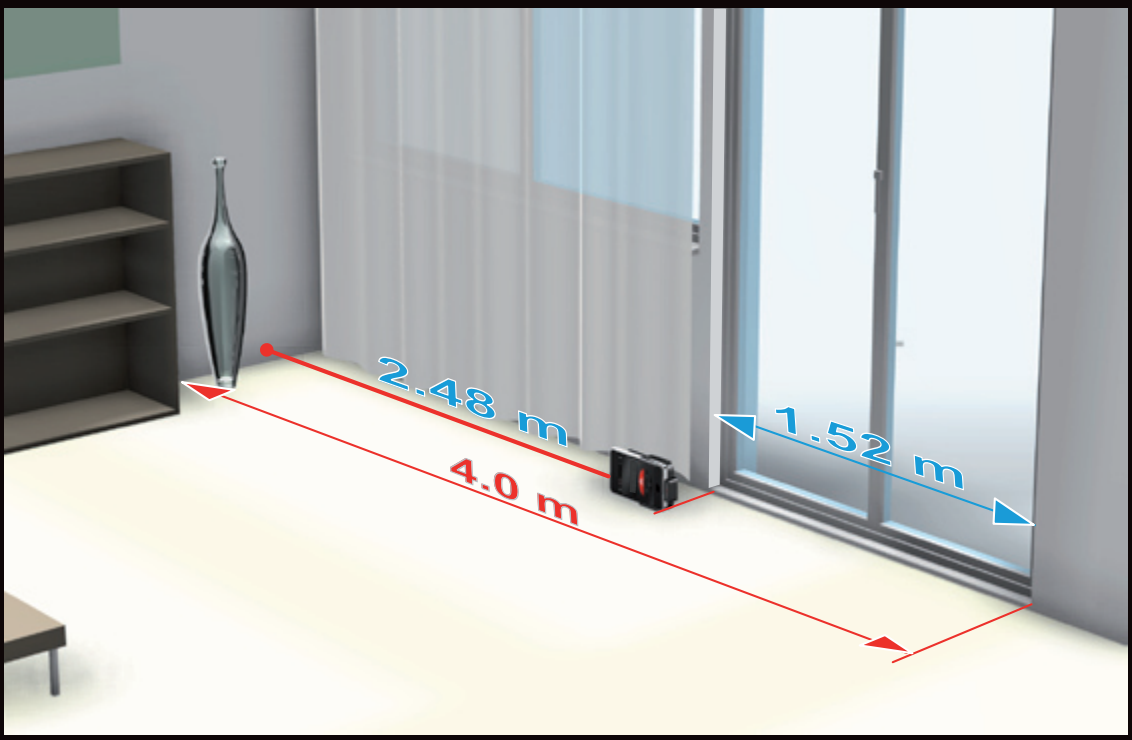

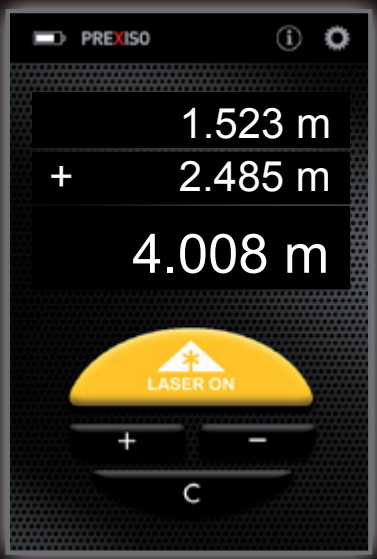

オペレーション: 減算

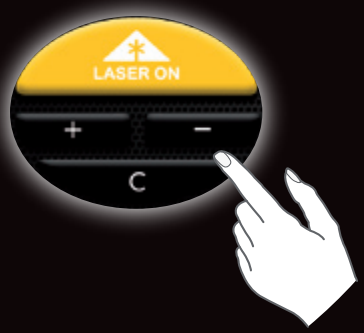

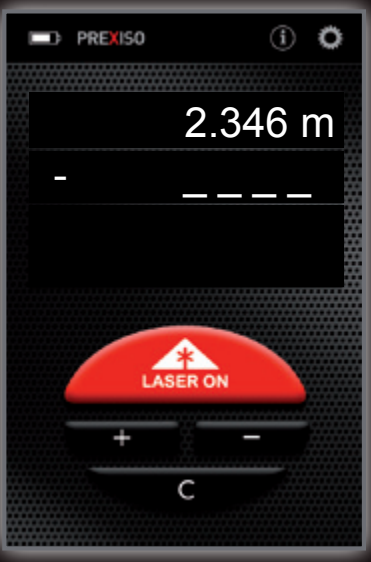

オペレーション: 減算

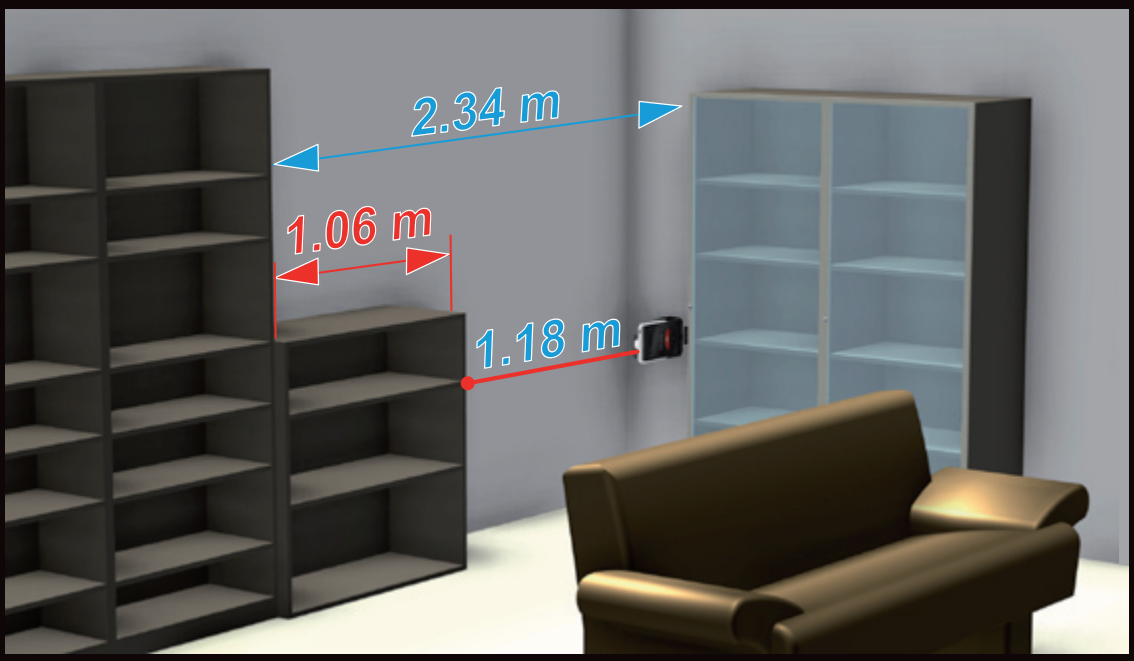
2.34 m
1.06 m
1.18 m

LASER ON
+
−
C

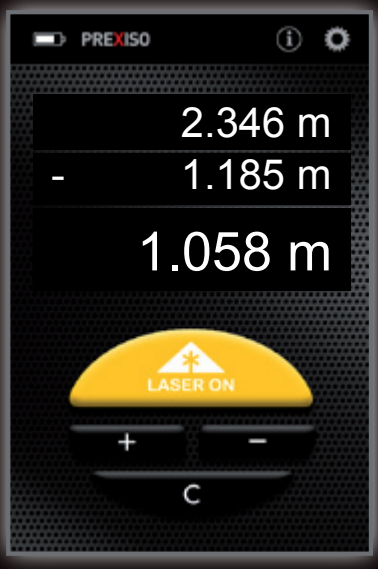
PREXISO
2.346 m
- 1.185 m
1.058 m
LASER ON
+
−
C

オペレーション: ステップバック (レーザーオフ)

ステップバック (レーザーオフ)

PREXISO セッティング

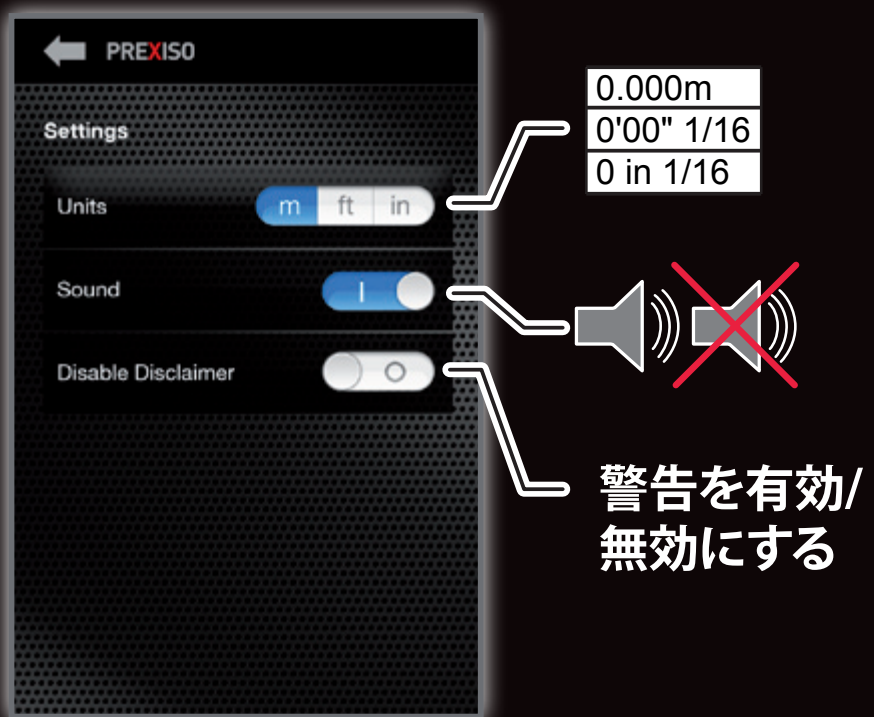

テクニカルデータiC4

距離測定	
標準測定公差*	± 3 mm / 0.12 in ***
最大測定公差**	± 4 mm / 0.16 in
標準測定範囲*	0.2 - 20 m / 0.66 - 66 ft
最小測定単位	1 mm / 1/16 in

製品概要	
レーザークラス	2
レーザータイプ	635 nm, < 1 mW
電源 (単4アルカリ乾電池x2本)	3000回までの測定
本体サイズ(H x D x W)	107 x 57 x 35 mm / 4.2 x 2.24 x 1.38 in
重量 (電池含)	90 g / 3.53 oz
温度範囲: - 保存 - 使用	 -25 - 70 °C / -13 - 158 °F 0 - 40 °C / 32 - 104 °F

* 以下の条件で適用されます: 反射率100% (白塗りの壁)、強い光がないこと, 25℃

** 以下の条件で適用されます: 反射率10から500%、強い光があること, 温度-10℃から40℃

*** 公差は、95%の信頼性で, 0.2mから10mで適用されます。最大公差は、10mから20mでは0.15mm/m

情報コード

コード	意味	ヘルプ
Info 252	温度が高すぎます	IC4コネクタを冷やす。
Info 253	温度が低すぎます	IC4コネクタを加熱してください。
Info 255	信号が低すぎる、または距離が範囲外です。	より良いターゲットプレートを見つける。
Info 256	受信信号が強すぎます	高反射面を避けてください。
Info 257	周囲が明るすぎます	日光を覆って再度測定してください。
Info 260	レーザー光が遮断されました	測定を再度行います。

その他のエラー	意味	ヘルプ
ハードウェアエラー	ハードウェアが破損しているようです。	再試行するか、販売代理店にお問い合わせください。
通信エラー	iPhoneとiC4の間に通信エラーが発生しました。	iC4のバッテリーを取り外して、バッテリーを再挿入してください。

管理と保証

注意

- 水を湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。
- 本体を水につけないでください。
- 刺激性の強い洗剤や溶液を使用しないでください。

保証

装置は1年間保証されます。さらなる詳細については販売業者にお問い合わせください。図面、説明および技術データは変更されることができます。

安全上のご注意

製品の管理者は、すべてのユーザーがこれらの指示に従い、厳守することを確認してください。

責任範囲

製品の製造に関する責任:

Prexiso AG

Europastrasse 27

8152 Glattbrugg

Switzerland

Prexiso には、完全に安全な状態で、「取扱説明書」を含む製品を提供する責任があります。

Prexiso は、他社製アクセサリ製品に対する責任を負いません。

製品管理者の責任:

- 取扱説明書に記載された製品の安全上の注意と指示を理解すること。
- 事故防止のための使用する地域の安全規則を熟知すること。
- 常に無断で製品を使用されないようにすること。

使用許可事項

- 距離測定
- 傾きの測定

安全上のご注意

禁止事項

- 説明書を読まずに使用すること。
- 明記された範囲外で使用すること。
- 安全装置をオフにしたり、説明や危険に関するラベルをはがしたりすること。
- ドライバー等の道具を使用して分解すること。
- 製品の改造、または、転用をすること。
- 明確な承認を受けていない他社製アクセサリーを使用すること。
- 他者にレーザー光を故意に照射すること。暗所でも同様に照射しないこと。
- 安全が十分に確保されていない測定現場で使用すること。(路上、建設現場での測定等)
- 梯子を使用している場合や、稼動中の機械の近く、保護されていない機械部品や設置近くで測定する場合に、足場の上で故意または無責任な行動をとること。
- 太陽光を直接照準すること。
- この装置は、身体的、感覚的、または精神的障害を持つ人（子どもを含む）のために設計されていません。また、このデバイスを使用することができる知識が不足している人のために設計されていません。

安全上のご注意

使用上の危険事項

警告

製品に不具合がある場合、または落下させた場合、誤使用や改造をした場合は、間違った測定がされる場合があります。定期的に測定値をテストしてください。

特に、通常と違う方法で使用した後、重要な測定の前後や測定中には、テストを実施してください。

注意

製品をご自身で修理することは、決してしないでください。損傷がある場合は、お近くの販売店に連絡してください。

警告

コンプライアンス上、Prexiso の許可なく製品の変更や改造した場合、ユーザーの製品使用権限が無効になる場合があります。

使用制限

「テクニカルデータ」を参照してください。

製品は、人間が通常活動できる環境での使用に適しており、爆発の危険がある場所や、過酷な環境では使用しないでください。

警告

子供の手の届くところに装置および付属品を置かないでください。子供がけがをしたり装置が損傷することがあります。

廃棄処理

注意

使用済の古い乾電池は、家庭ごみと同様の扱いで捨てないでください。環境保護を重視し、破棄する電池は、国や地方自治体の規定によって定められた回収場所に持っていってください。

器械は家庭廃棄物とともに廃棄しないでください。

器械の廃棄処分は、各国の基準に従って適切に行ってください。

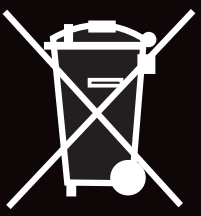

適切に行ってください。

製品の具体的な処理と廃棄物の管理情報に関しては、弊社ホームページでダウンロードが可能です。

電磁適合性（EMC）

警告

製品は、最も厳しい規格および規則の条件に適合しています。

しかしながら、他の機器に干渉を及ぼす可能性があります。

安全上のご注意

レーザークラス

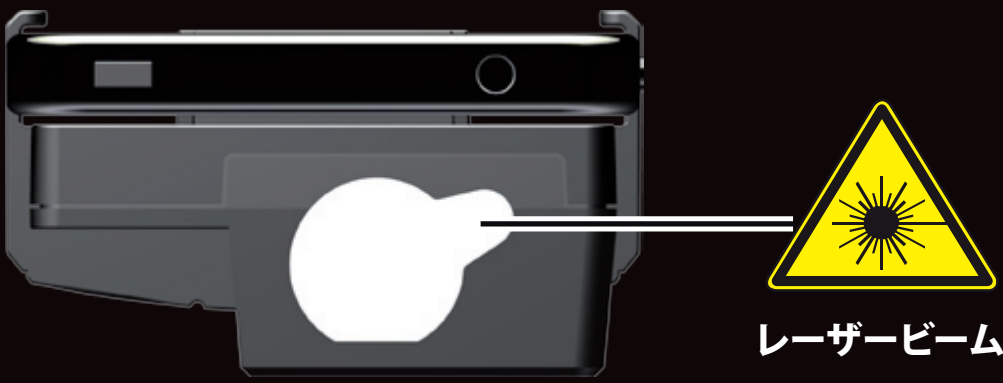

本製品は、可視光レーザーを本体前面から照射します。

次の規格に基づく、クラス2製品です。

- IEC60825-1 : 2007「レーザー製品の放射安全性」

不必要にレーザービームをのぞき込んだり,

他の人に向けたりしないでください。通常、まばたきを含む嫌悪反応により、目は保護されます。

安全上のご注意

警告

光学補助機器 (たとえば、双眼鏡や望遠鏡)で、レーザーを直視することは危険です。

注意

レーザーを直視することは危険です。

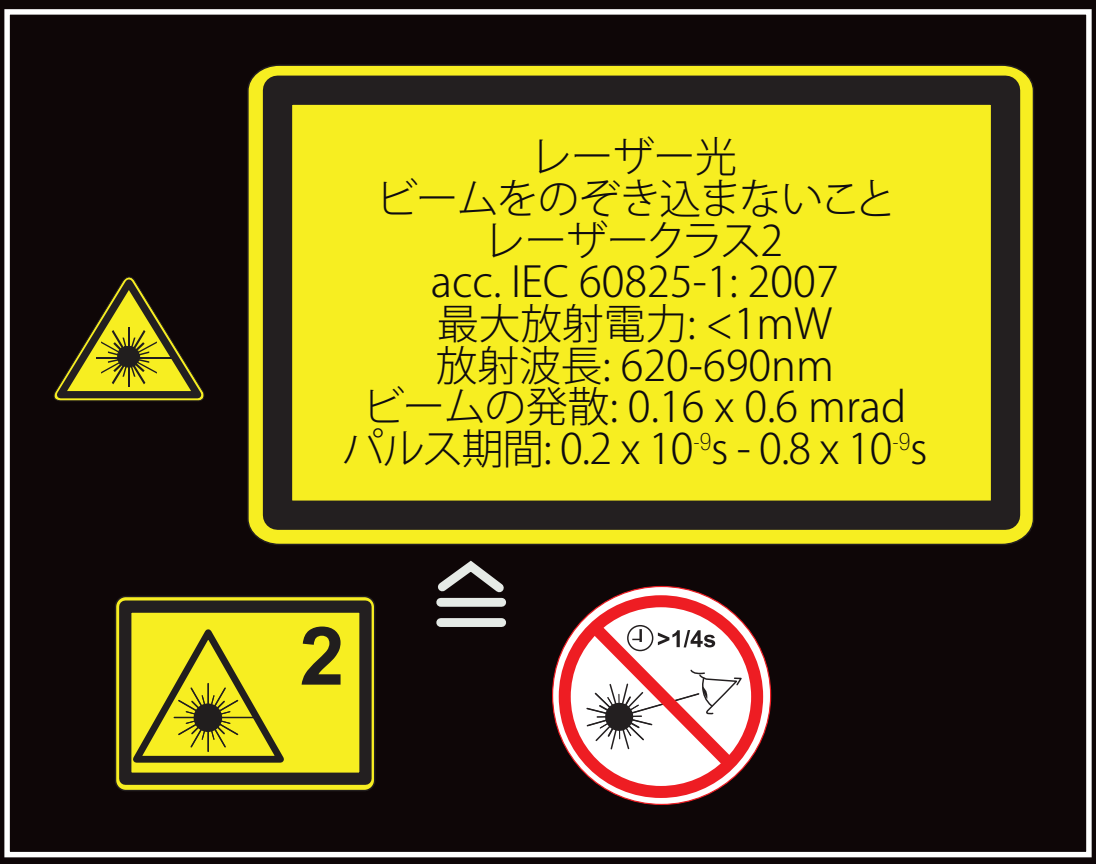

安全上のご注意

製品の仕様および表記は、予告なく変更になる場合があります。